

# 韶关市环境监测中心站

## 监测报告

(韶)环境监测(气)字(2020)第005号

项目名称: 废气排放状况监测

委托单位: 乐昌市生活垃圾卫生填埋场

监测类别: 监督性监测


报告日期: 2020年03月23日

韶关市环境监测中心站

(检验检测专用章)



# 报告编制说明

1. 本报告只适用于监测目的范围。
2. 本报告只对来样或自采样负监测技术责任。
3. 本报告涂改无效，无报告编写者、审核人、签发人签字无效，无本站检验检测专用章、骑缝章无效，无  章或 CNAS 章无效。
4. 未经本站书面批准，不得部分复制本报告。

## 本站通讯资料：

联系地址：韶关市新华南路 22 号

邮政编码：512026

联系电话：(0751) 8611738

传 真：(0751) 8611738

## 一、监测目的

根据《中华人民共和国环境保护法》、《广东省环境保护厅转发环境保护部办公厅关于印发〈重点排污单位名录管理规定(试行)〉的通知》(粤环办函[2017]324号)的要求,韶关市环境监测中心站对乐昌市生活垃圾卫生填埋场废气排放状况进行监督性监测。

## 二、监测情况

单位名称:乐昌市生活垃圾卫生填埋场

监测位置:详见结果表

工 况:垃圾设计填埋处理量为200吨/天,监测当日实际约300吨/天。

采样时间:2020年3月12日

采样人员:唐文、吴嘉华、曾思明

样品类型:无组织废气

分析时间:2020年3月12日

分析人员:丁炜炜、陈炜唯、李华、杨文清、刘锐、黄亮、何明穗、陈文麟

气象要素:

时间	天气状况	气温(°C)	气压(hpa)	风向	风速(m/s)
2020.03.12	阴	13	1000	—	—

## 三、监测项目、监测方法、使用仪器及检出限

项目	监测方法依据	监测仪器	检出限
甲烷	《空气和废气监测分析方法》第四版	GC9800 气相色谱仪	0.00003%
臭气浓度(无量纲)	GB/T 14675-1993	—	10

### 四、监测结果

表 1. 无组织监测结果

监测位置 分析项目	厂界上风向 1次	厂界上风向 2次	厂界上风向 3次	厂界上风向 4次
臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10
标准值	30	30	30	30
达标情况	达标	达标	达标	达标

表 2.

监测位置 分析项目	厂界下风向 1 第 1次	厂界下风向 1 第 2次	厂界下风向 1 第 3次	厂界下风向 1 第 4次
臭气浓度 (无量纲)	15	18	19	13
标准值	30	30	30	30
达标情况	达标	达标	达标	达标

表 3.

监测位置 分析项目	厂界下风向 2 第 1次	厂界下风向 2 第 2次	厂界下风向 2 第 3次	厂界下风向 2 第 4次
臭气浓度 (无量纲)	17	18	18	15
标准值	30	30	30	30
达标情况	达标	达标	达标	达标

表 4.

监测位置 分析项目	厂界下风向 3 第 1次	厂界下风向 3 第 2次	厂界下风向 3 第 3次	厂界下风向 3 第 4次
臭气浓度 (无量纲)	17	18	15	16
标准值	30	30	30	30
达标情况	达标	达标	达标	达标

表 5. 填埋区工作场面

监测位置 分析项目	填埋区工作场面 1	填埋区工作场面 2	填埋区工作场面 3
甲烷 (%)	0.00512	0.00058	0.00208
标准值 (%)	0.1	0.1	0.1
达标情况	达标	达标	达标

收  
测  
30


表 6.

填埋场甲烷监测结果

监测位置	甲烷 (%)	标准值 (%)	达标情况
甲烷导气管 1	0.00244	5	达标
甲烷导气管 2	0.00651	5	达标
甲烷导气管 3	0.00129	5	达标
甲烷导气管 4	0.11018	5	达标
甲烷导气管 5	0.16492	5	达标
甲烷导气管 6	0.01164	5	达标
甲烷导气管 7	0.01992	5	达标
甲烷导气管 8	0.01355	5	达标
甲烷导气管 9	0.01009	5	达标
甲烷导气管 10	0.00506	5	达标

五、测点分布示意图:

- 采样点 (甲烷)
- △—采样点 (臭气浓度)

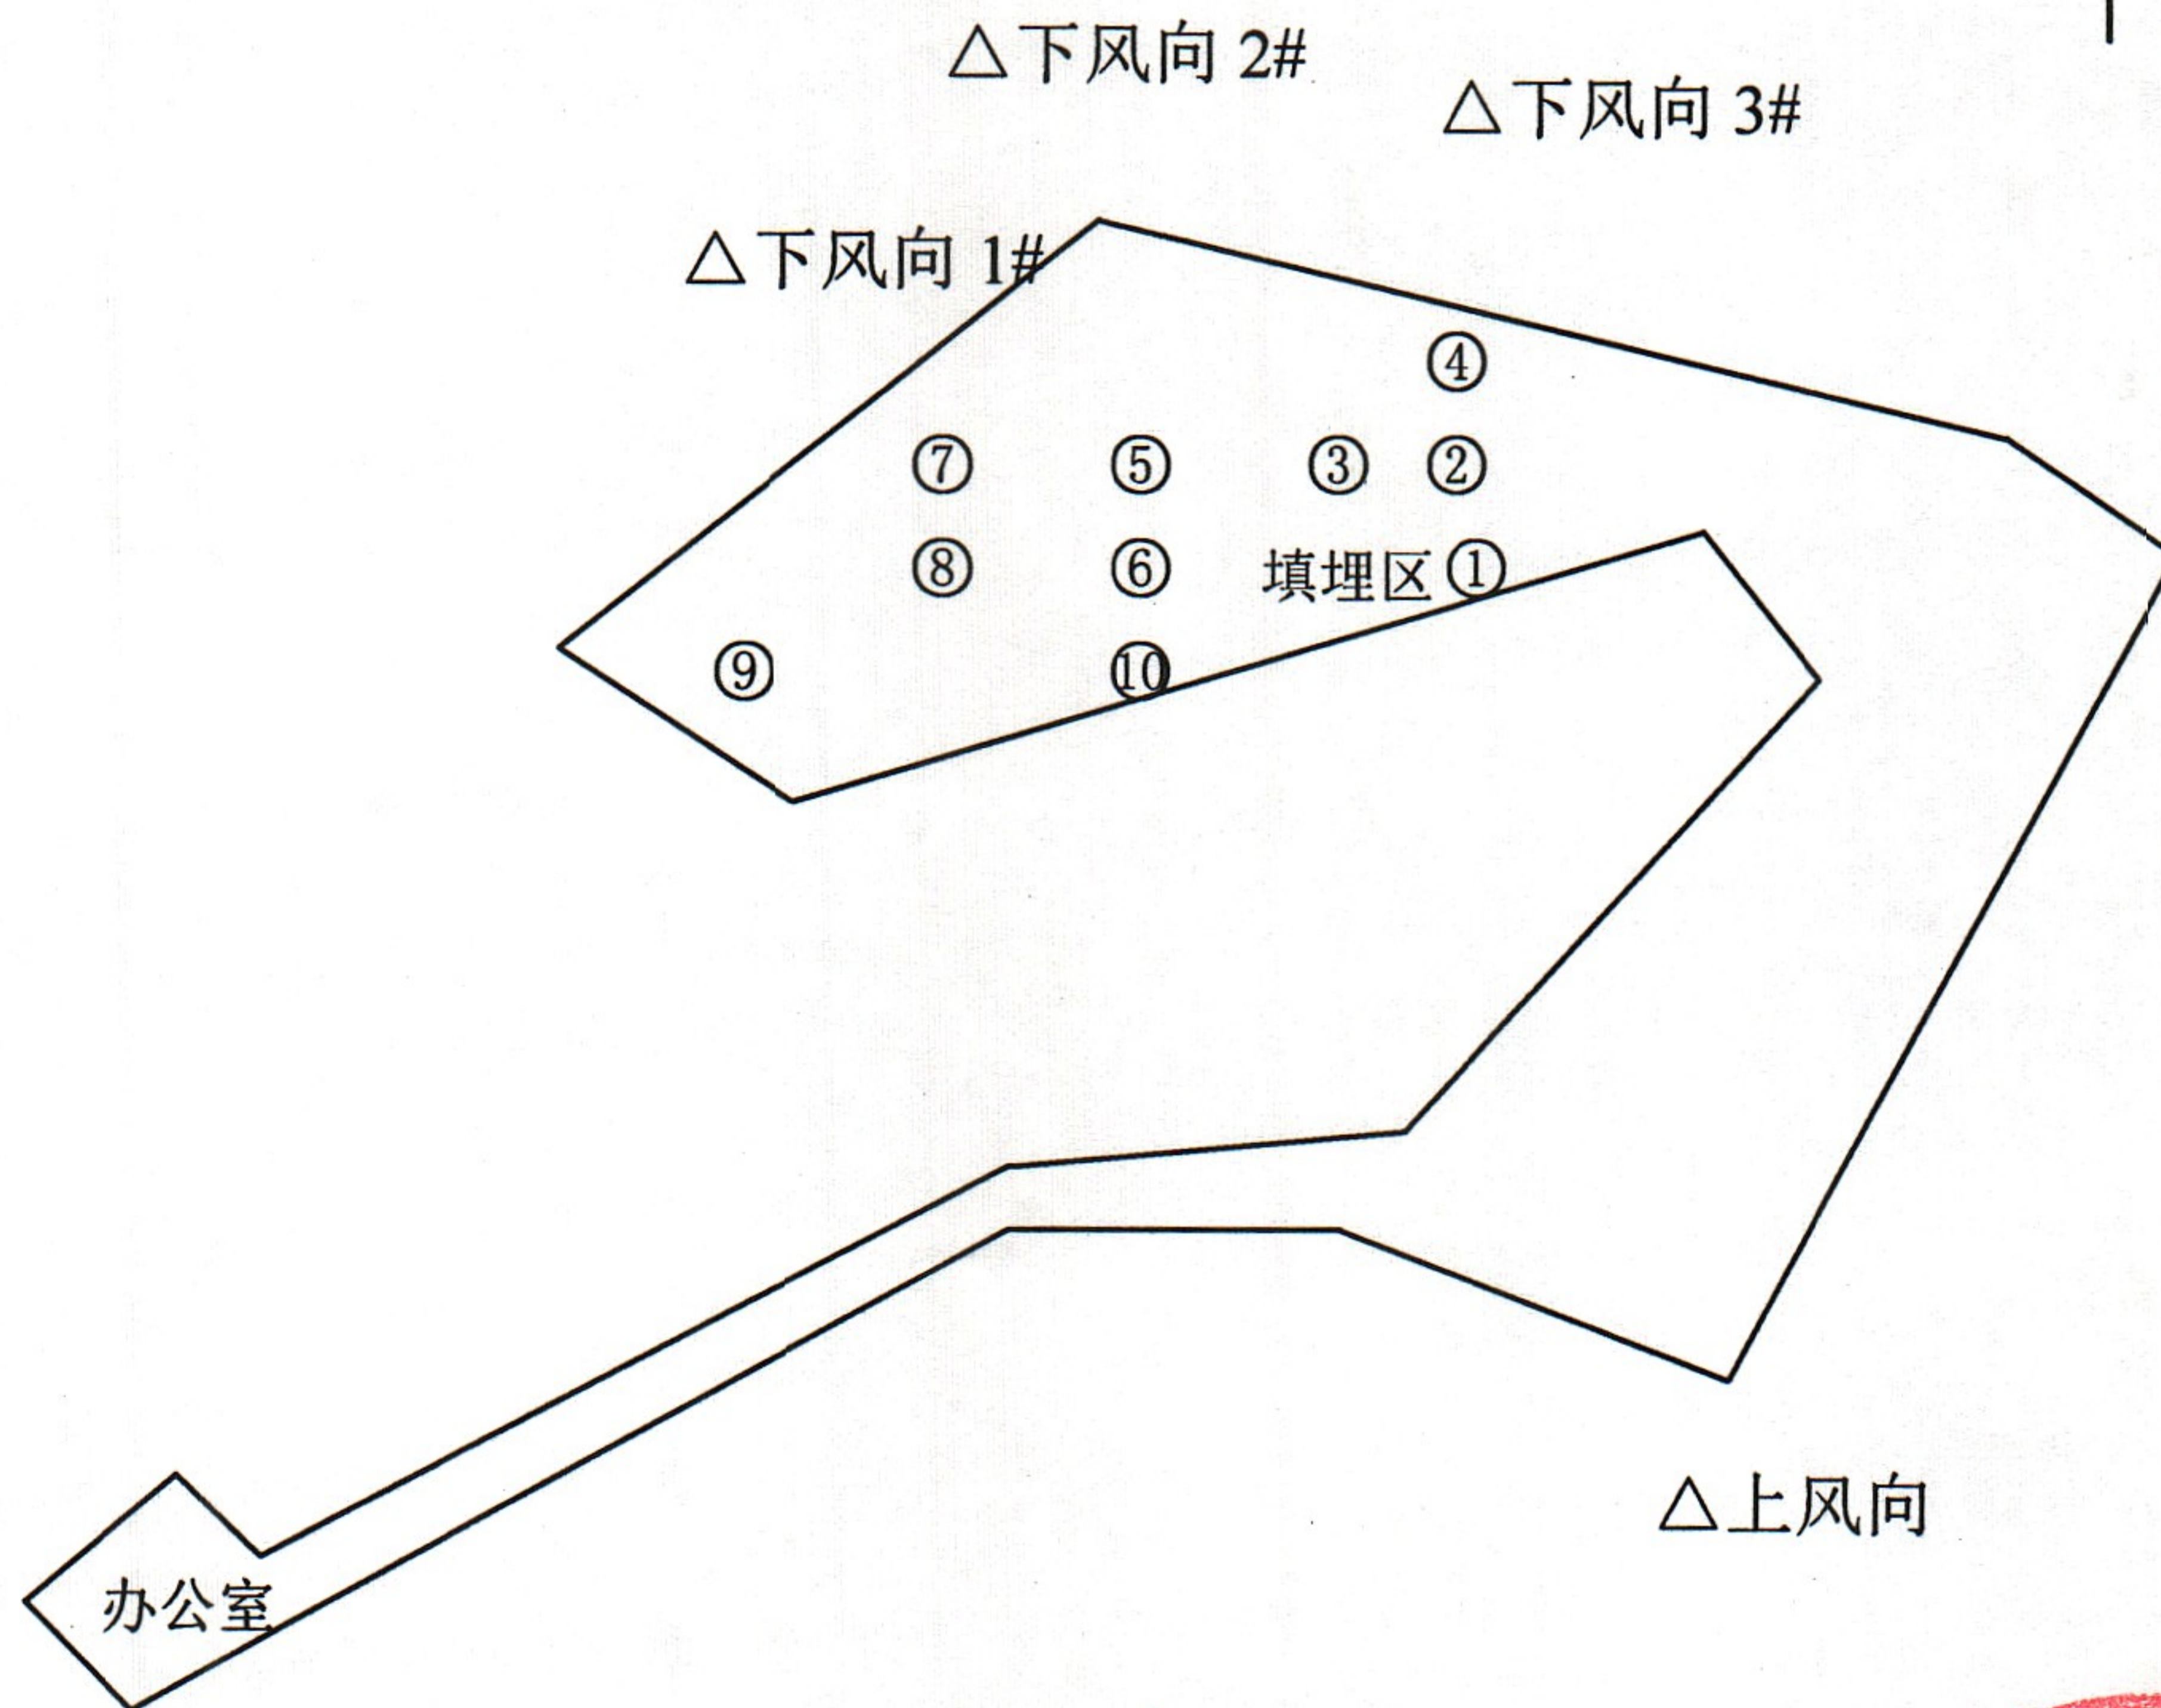

报告编写: *顾维汉*      审核: *陈俊*

签发: *黄向峰*  
 签发日期: 2020 年 3 月 25 日  
 韶关市环境监测中心站  
 (检验检测专用章)  
 3002334

以下空白。